



Il bassorilievo si presenta in discrete condizioni di conservazione, gli angioletti sono fratturati in senso verticale al centro, malamente assemblati. Sul retro presentano due perni di ancoraggio, messi in un precedente intervento, costituite da due barre filettate.

#### **C - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO EFFETTUATO**

##### *Operazioni di pronto intervento*

Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, eseguita a secco con pennelli morbidi solo sulle superfici in buone condizioni di coesione.

##### *Operazioni di pulitura*

Rimozione di depositi incoerenti o debolmente coerenti di polveri o sostanze carboniose attraverso risciacquo delle superfici con spazzolatura, eseguita con spazzole o pennelli morbidi, e acqua.

Rimozione di depositi carbonatati e concrezioni di polveri ed inquinanti, incrostazioni calcaree e saline attraverso:

Impacchi di sostanze solventi e/o tensioattivi:

Carbonato d'ammonio (180 gr./lt) con supportante polpa di cellulosa tipo Technocell 200 della Cellulose-Fulstoff-Fabrik

Tempi di applicazione da 5 a 15 minuti.

##### *Operazioni di stuccatura*

Revisione delle stuccature delle giunzioni e microstuccatura di fessurazioni, fratturazioni, zone disgregate ed esfoliazioni da eseguire con malte a base di Calce idraulica tipo Lafarge, e polveri di marmo bianche.

rimozione e sostituzione dei perni di ancoraggio degli angioletti, con altri più robusti e lunghi. Posizionamento del gruppo scultoreo con resine epossidiche.

##### *Operazioni di protezione*

Protezione superficiale della superficie lapidea con applicazione di protettivo cera microcristallina.

